

“头顶罐罐”安全管理名录

序号	州市	县区	乡镇	“头顶罐罐”名称	经纬度		容积 (m³)	拦水坝				输水设施		泄水设施			灌溉面积 (亩)	供水人口 (人)	失事后对下游影响			权属 (打√)				管理主体责任人		属地安全责任人		行业监管责任人		安全隐患排查情况			是否编制防汛应急预案	隐患整治情况	是否属于实施过病险水库除险加固后又降等的“头顶罐罐”	备注				
					经度	纬度		坝型	坝高 (m)	坝长 (m)	坝顶宽度 (m)	型式	尺寸	型式	闸门材料	尺寸			型式	尺寸	影响人口 (人)	重要基础设施	乡镇	村集体	个人	其他	姓名	单位及职务	手机号	姓名	单位及职务	手机号	姓名	单位及职务					手机号	是否存在安全隐患	隐患具体情况	已经或计划采取的整改措施及完成时限
1	咸宁市	通城县	北港镇	兰家冲塘	113.3838	29.16.4	10005	土坝	12	50.0	4.5	斜卧管	200MM	无	无	无	110	0	290	沟、渠、路		√				胡宜良	沉山村委会/支部书记	18966634999	胡宜良	沉山村委会/支部书记	1.8987E+10	毛勇华	通城县水利和湖泊局党组成员、副局长	15207248336	是	无泄洪口、涵管堵塞	降低水位运行, 限制蓄水;	是	完善泄洪口及涵管修复2026年9月	否		
2	咸宁市	通城县	北港镇	聂家天塘	113.3949	29.16.31	26480	土坝	13	55.0	6.0	斜卧管	160	无	无	无	200	0	520	沟、渠、路		√			聂亚辉	沉山村/村民	15872849777	胡宜良	沉山村委会/支部书记	1.8987E+10	毛勇华	通城县水利和湖泊局党组成员、副局长	15207248336	是	堤坝漏水、滑坡	已降低水位运行, 限制蓄水; 加强观察值守。	是	已降低水位运行, 限制蓄水; 加强观察值守。	否			
3	咸宁市	通城县	四庄乡	马家冲塘	113.982	29.3106	16000	土石重力坝	9	100	5m	无	无	无	无	80	0	100	房屋10栋公路500米		√			李荣	守仙洞村村干部	15872849353	熊文	四庄乡乡政府村干	1.8007E+10	李常香	通城县水利和湖泊局班子成员	13476938288	是	坝体渗漏	已降低水位运行, 限制蓄水; 加强观察值守。	是	已降低水位运行, 限制蓄水; 加强观察值守。	否				
4	咸宁市	通城县	四庄乡	下家垅塘	113.933	29.3057	8800	土石重力坝	10	22	5	混凝土涵管	600mm	无	无	无	238	456	456	房屋		√			柳海兵	新联村党支部书记	19971273468	方宇雷	四庄乡政府干部	1.8007E+10	李常香	通城县水利和湖泊局班子成员	13476938288	是	涵管常年漏水, 致下游旱季严重缺水	已降低水位运行, 限制蓄水; 加强观察值守。	是	涵管修复2026年12月	否			
5	咸宁市	通城县	塘湖镇	蔡下垅塘	113.999	29.2081	45000	土石重力坝	4	100	6	斜卧管	200mm	敞开式	无	无	300	260	120	无		√			黎猛	塘湖镇党委宣传委员	17762800913	胡行洋	狼窝村书记	1.9972E+10	何旭辉	通城县水利和湖泊局班子成员、工会主席	18972818555	是	溢洪闸、闸门螺杆变形, 泄洪时需用千斤顶顶住溢洪闸	已降低水位运行, 限制蓄水; 加强观察值守。	是	修复溢洪闸和闸门螺杆2026年9月	否			
6	咸宁市	崇阳县	天城镇	大西塘	113.948	29.541	13500	混凝土重力坝	2	3.5	3.0	涵管	D30	溢洪道	无	2×1.5	300	0	500	无		√			龚正宇	寺前村党支部书记	15872837314	甘锐锋	天城镇人民政府干部	1.3973E+10	庞成	崇阳县水利事业发展中心主任	15271255348	是	塘底部漏水、无法蓄水	已降低水位运行, 限制蓄水; 加强观察值守。	是	空塘运行, 加强巡查值班值守, 争取2026年9月	否			
7	咸宁市	崇阳县	天城镇	茅井村石坑沟塘	114.3.27	29.36.50	25000	土石重力坝	35	58	3	涵管	D160	溢洪道	无	2*2.5	380	2342	100	无		√			高青军	茅井村党支部书记	15377188668	周灿	天城镇人民政府干部	1.8872E+10	庞成	崇阳县水利事业发展中心主任	15271255348	是	溢洪道堵塞、底管堵塞	已降低水位运行, 限制蓄水; 加强观察值守。	是	已上报主管单位, 争取维修资金, 2026年9月	否			
8	咸宁市	通山县	闾王镇	沙塘	114.582	29.4971	6000	土石坝	4.5	12	3	混凝土涵管	D300	溢洪道	浆砌石、混凝土	1m*1m	100	0	100	乡村公路		√			焦正峰	闾王镇龟墩村党支部书记	13972840128	张进	闾王镇组织委员	1.8711E+10	阮剑波	通山县水利和湖泊局副局长	13387175577	是	坝脚漏水	已降低水位运行, 限制蓄水; 加强观察值守。	是	未开展, 已纳入2026年下半年罐罐整治计划, 待方案批复后开展实施	否			
9	咸宁市	通山县	闾王镇	王家垅塘	114.59	29.51	8000	土石坝	5	22	5	混凝土涵管	D300	溢洪道	浆砌石、混凝土	1.5m*1m	150	0	300		√			焦正峰	闾王镇龟墩村党支部书记	13972840128	张进	闾王镇组织委员	1.8711E+10	阮剑波	通山县水利和湖泊局副局长	13387175577	是	坝脚漏水	已降低水位运行, 限制蓄水; 加强观察值守。	是	未开展, 已纳入2026年下半年罐罐整治计划, 待方案批复后开展实施	否				
10	咸宁市	通山县	闾王镇	晴落塘	114.619	29.5119	4000	土石坝	5	30	2.5	塑料管涵管	PE200	溢洪道	浆砌石、混凝土	2m*1m	100	0	20		√			陈希	闾王镇刘家岭村党支部书记	15872858201	成碧	镇党群服务中心(退役军人服务站)主任	1.3378E+10	阮剑波	通山县水利和湖泊局副局长	13387175577	是	塘底漏水、无法蓄水	已降低水位运行, 限制蓄水; 加强观察值守。	是	未开展, 已纳入2026年下半年罐罐整治计划, 待方案批复后开展实施	否				
11	咸宁市	通山县	杨芳林乡	羊山塘	114.33E	29.46N	5000	土石坝	5	30	6	混凝土涵管	D300	溢洪道	浆砌石、混凝土	1.5m*1.5m	300	300	幕山山旅游公路		√			金早凤	道庄村委会支书	18727790936	黄贝华	杨芳林乡副乡长	1.3546E+10	徐飞翔	通山县水利和湖泊局党组成员	13986622949	是	坝体渗漏、溢洪道断面不足	已降低水位运行, 限制蓄水; 加强观察值守。	是	未开展, 已纳入2026年下半年罐罐整治计划, 待方案批复后开展实施	否				
12	咸宁市	通山县	通羊镇	蓝塘	114.539	29.6509	30000	土石坝	5.8	60	2.5	PE涵管	D300	明渠	无	1.2×0.9	120	170	核电公路、茅田小学		√			徐初习	通羊镇茅田村党支部书记	18671592708	徐松	通羊镇副镇长	1.8672E+10	阮剑波	通山县水利和湖泊局副局长	13387175577	是	坝体右侧漏水	已降低水位运行, 限制蓄水; 加强观察值守。	是	暂未开展, 已纳入2026年下半年罐罐整治计划, 待方案批复后开展实施	否				

注：属于实施过病险水库除险加固后降等成塘坝的，请在“备注”栏中填写完成病险水库除险加固工程的验收时间

填报单位（盖章）： 填报人： 审核人： 填报日期：